Государственный стандарт СССР ГОСТ 28715-90 "Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Проемообразователи и вкладыши. Конструкция" (утв. постановлением Госстроя СССР от 12 октября 1990 г. N 85)

Steel moulds for reinforced concrete members.forming openings and recesses. Design

Введен впервые Дата введения 1 января 1991 г.

Настоящий стандарт распространяется на сварные проемообразователи и вкладыши стальных форм для изготовления железобетонных изделий по ГОСТ 25781 и элементы их крепления к форме и устанавливает требования к конструкции основных стандартизируемых сборочных единиц и деталей.

Стандарт не распространяется на проемообразователи и вкладыши, изготовляемые из стальных, чугунных и алюминиевых отливок и полимерных материалов, на устройства, образующие в изделии каналы для электропроводки, и элементы архитектурного назначения.

- 1. Технические требования, требования безопасности, комплектности, правила приемки, методы контроля, упаковка и маркировка, транспортирование, хранение и гарантийный срок эксплуатации стандартизируемых элементов должны соответствовать ГОСТ 25781.
- 2. Проемообразователи и вкладыши, в зависимости от условий распалубки железобетонных изделий, по своей конструкции и способу крепления к форме подразделяют на:

стационарные;

съемные.

- 2.1. Стационарные проемообразователи и вкладыши элементы, закрепленные на форме и не снимаемые с нее в пределах технологического цикла формования изделий.
- 2.2. Съемные проемообразователи и вкладыши элементы формы, извлекаемые из бетона до съема изделия или вместе с ним.
- 3. Проемообразователи и вкладыши в зависимости от требований к переоснастке форм могут быть сменными.

Сменные проемообразователи и вкладыши - элементы формы, заменяемые, перемещаемые или снимаемые при переоснастке формы.

- 4. Проемообразователи и вкладыши изготовляют сварными из стального листа. Для повышения жесткости проемообразователей и вкладышей следует изготовлять их с каркасом из фасонного металлопроката или гнутого профиля. Формовочные поверхности проемообразователей изготовляют из листа толщиной не менее 8 мм, а вкладышей из листа толщиной не менее 6 мм.
- В технически обоснованных случаях для изготовления вкладышей допускается применение листа толшиной не менее 4 мм.
- 5. Формовочные поверхности проемообразователей и вкладышей должны иметь распалубочные (технологические) уклоны, обеспечивающие беспрепятственное извлечение их из изделия или съем изделия с них.
- 6. Проемообразователи, образующие проемы с двусторонними уклонами по толщине изделия, делают разъемными: нижнюю часть рамку крепят к поддону, верхнюю щит снимают до извлечения изделия из формы.
- 7. При установке в форме проемообразователей и вкладышей опирание их на настил поддона, отвечающего требованиям ГОСТ 25878, а также прилегание щитов к рамкам в разъемных проемообразователях должно производиться кромками, шероховатость поверхности которых не более Ra 20 мкм.

В местах примыкания зазоры не должны превышать 2 мм. При этом общая длина местных зазоров не должна быть более одной трети длины примыкания.

8. Проемообразователи или их верхние части (щиты), а также вкладыши, навлекаемые из бетона свежеотформованного изделия краном, должны иметь строповочные устройства.

Конструкция строповочных устройств должна отвечать требованиям ГОСТ 27204.

В технически обоснованных случаях допускается применение строповочных устройств другого типа.

9. Для обеспечения точности установки в форме в проектном положении съемных проемообразователей, вкладышей или отдельных элементов (щитов) следует применять направляющие штыри. Плотность прилегания проемообразователей, вкладышей или их элементов к соответствующим опорным поверхностям должна обеспечиваться массой устанавливаемого проемообразователя, вкладыша или при помощи стягивающих устройств.

- 10. Способы крепления в форме проемообразователей и вкладышей
- 10.1. Несменяемые стационарные проемообразователи и вкладыши крепят посредством резьбовых соединений, элементы которых приваривают к настилу поддона с нижней стороны, или приваркой закрепляемого элемента непосредственно к формовочной поверхности настила поддона.

Стационарные вкладыши крепят к бортам приваркой их непосредственно к формовочной поверхности борта.

- 10.2. Сменные стационарные проемообразователи и вкладыши в форме крепят при помощи застопоряемых (шплинты, отгибные шайбы и др.) резьбовых соединений.
- 10.3. Съемные вкладыши крепят к бортам, отвечающим требованиям ГОСТ 27204, при помощи фиксаторов.

Вкладыши, образующие в изделии штрабы и устанавливаемые на противоположных бортах, фиксируют направляющими штырями.

Съемные проемообразователи и вкладыши крепят к поддону в случае необходимости предотвращения их смещения в вертикальном направлении при формовании.

11. Примеры конструкции проемообразователей и вкладышей различного назначения приведены в приложении 1.

Примеры конструкции каркаса проемообразователей и вкладышей приведены в приложении 2.

Примеры установки стационарных проемообразователей и вкладышей в форме приведены в <u>приложении 3.</u>

Конструкция и размеры фиксаторов для крепления съемных проемообразователей и вкладышей и примеры их применения приведены в <u>приложении 4.</u>

Примеры установки щита проемообразователя приведены в приложении 5.

В технически обоснованных случаях допускается применение других способов и устройств крепления проемообразователей и вкладышей к поддону и бортам формы.

Приложение 1. Примеры конструкций проемообразователей и вкладышей

Приложение 2. Конструкция каркаса проемообразователей и вкладышей

<u>Приложение 3. Установка стационарных проемообразователей и вкладышей в форме</u>

Приложение 4. Установка съемных проемообразователей и вкладышей в форме

Приложение 5. Установка щита проемообразователя


Приложение 1 Рекомендуемое

Примеры конструкций проемообразователей и вкладышей


1. Конструкция проемообразователей с двухсторонними уклонами

ПРИМЕРЫ КОНСТРУКЦИЯ ПРОЕМООБРАЗОВАТЕЛЕЯ И ВКЛАДЫШЕЙ


1. Конструкция проемообразователей с двусторонними уклонями

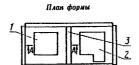

Пои фолиовании паневи виневой столоной вина

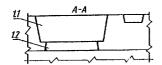


При формовании панели лицевой стороной вверх

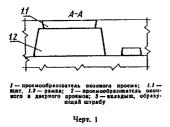

"Чертеж 1"

- 2. Конструкция проемообразователей и вкладышей с односторонними уклонами
- 2.1. Стационарный проемообразователь (вкладыш).

2.1. Стационарный проемообразователь (вкладыш).

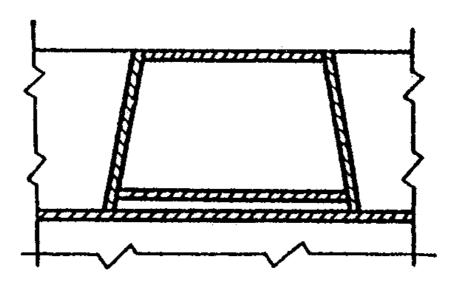


Черт. 2

"Чертеж 2"


2.2. Съемный проемообразователь (вкладыш).

2.2. Съемный проемообразователь (вкладыш).

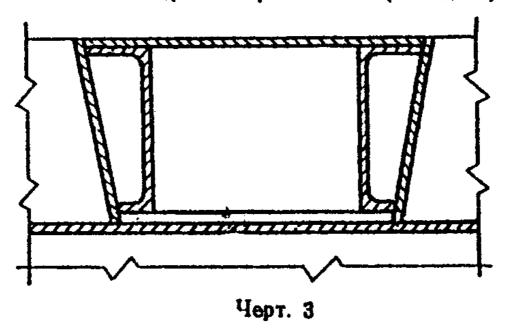

"Чертеж 3"

- 3. Конструкция вкладышей, образующих выемки (пазы, полки)
- 3.1. При установке на поддоне.
 - 3. Конструкция вкладышей, образующих выемки (пазы, полки 3.1, При установке на поддоне.

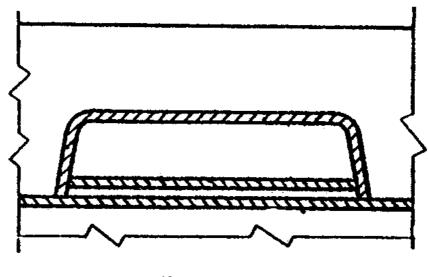


Черт. 4

"Чертеж 4"

3.2. При установке на борту.

3.2. При установке на борту.

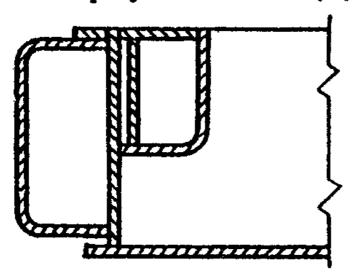

Черт. б

"Чертеж 5"

Приложение 2 Рекомендуемое


Конструкция каркаса проемообразователей и вкладышей


- 1. Для обеспечения геометрической точности формообразующих поверхностей проемообразователей и вкладышей, выполненных с каркасом, следует выполнять механическую обработку соответствующих поверхностей каркаса.
 - 1.1. Каркас из швеллера.

1.1. Каркас из швеллера.

Вариант 1

Вариант 2

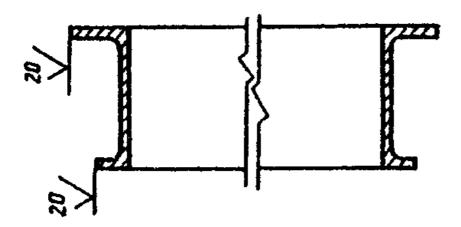

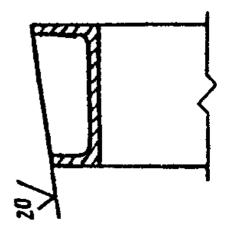


Черт. 6

"Чертеж 6"

1.2. Каркас из уголка.

1.2. Каркас из уголка.

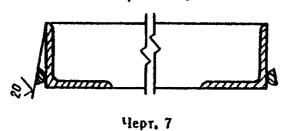


"Чертеж 7"


1.3. Каркас из гнутого профиля.

1.3. Каркае из гнутого профиля.

Вариант 1

Вариант 2

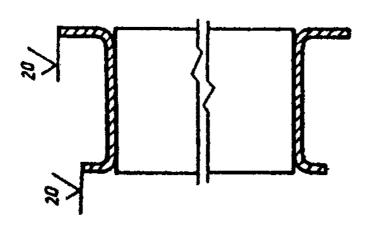

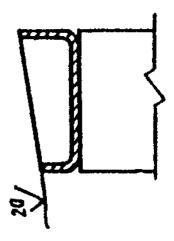


Черт. 8

"Чертеж 8"

Приложение 3 Рекомендуемое

Установка стационарных проемообразователей и вкладышей в форме


- 1. Стационарные несменяемые элементы
- 1.1. Установка вкладыша на поддоне с приваркой по контуру снаружи.

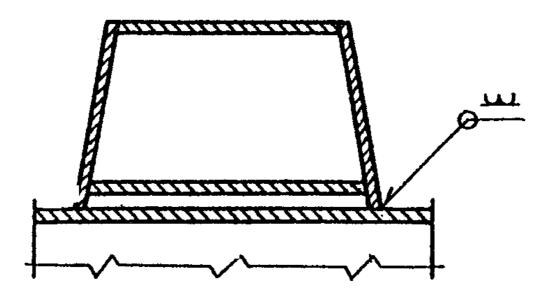

Черт. 9

1.2. Установка вкладыша на поддоне с фиксацией гайки сваркой.

1.2. Установка вкладыща на поддоне с фиксацией гайки сваркой.

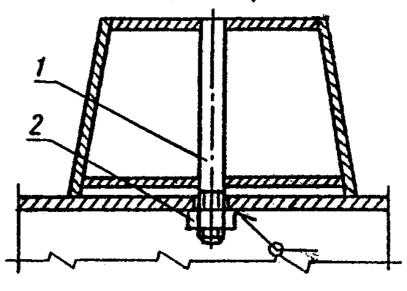


/ — шпилька; 2 — гайка Черт. 10

"Чертеж 10"

1.3. Установка разъемного проемообразователя с приваркой рамки с внутренней стороны.


1.3. Установка разъемного проемообразователя с приваркой рамки с внутренией стороны,

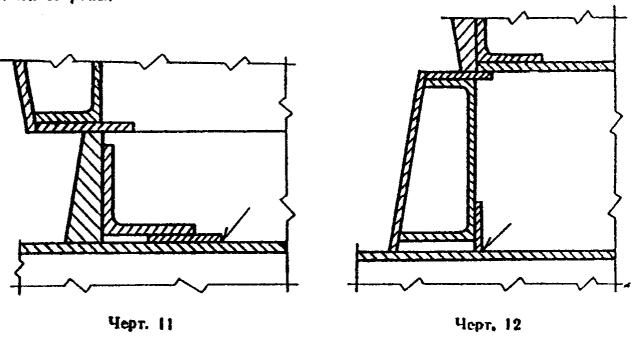

"Чертеж 11, 12"

1.4. Установка вкладыша с приваркой к формовочной поверхности борта.


1.4. Установка вкладына с приваркой к формовочной новерхис

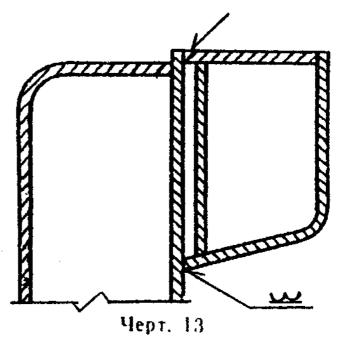

"Чертеж 13"

- 2. Стационарные сменные элементы
- 2.1. Установка вкладыша на поддоне на шпильках.

2.1. Установка вкладына на поддоне на шпильках.

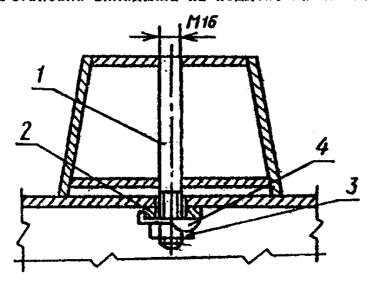


1 -- Тинилька: 2 — платик: 3 — гайка: 4 — отгибивя шайба Черт. 14

"Чертеж 14"

2.2. Установка вкладыша на шпильках на поддоне с паровой полостью.


2.2. Установка вкладыша на шпильках на поддоне с паровой полостью.

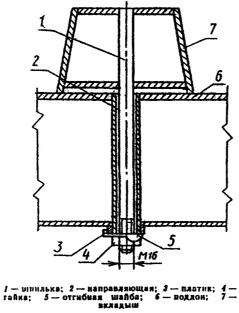

Черт. 15


"Чертеж 15"

- 2.3. Установка рамки разъемного проемообразователя на шпильках.
 - 2.3. Установка рамки разъемного просмообразователя на шпильках.

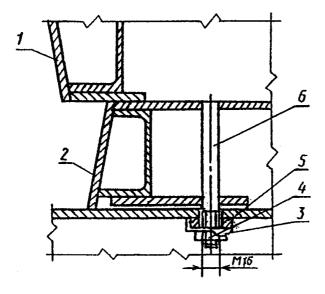

I — ицит; 2 — рамка; 3 — отгибная ніайба; 4 — гайка; 5 — илотик; 6 — инилька

Черт. 16

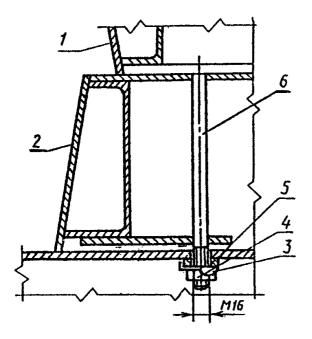


1 — щит; 2 — рамка; 3 — отгибиая шайба; 4 — гайка; 5 — платик; 6 — шпилька

Черт, 17

"Чертеж 17"

2.4. Установка рамки разъемного проемообразователя на болтах.


2.4. Установка рамки разъемного проемообразователя на болтах.

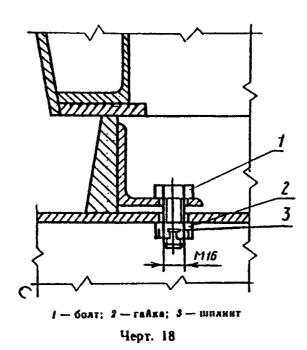

"Чертеж 18"

2.5. Установка вкладыша на борту с креплением болтами.

2.5. Установна вкладыша на борту с креплением болтами.

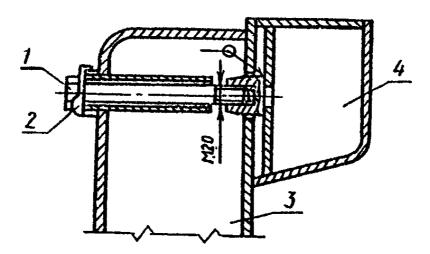


4 — болт; 2 — mañda отгибная; 3 — борт; 4 — вкладыв Чорт. 19

"Чертеж 19"

2.6. Установка вкладыша на борту с креплением на шпильках.

2.6. Установка вкладыша на борту с креплением на шпильках.

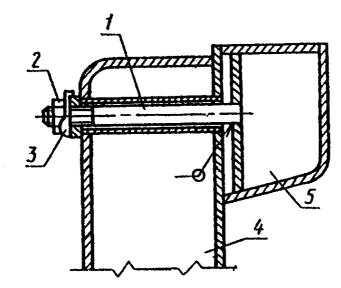


 $J \leftarrow$ шиняька; $J \leftarrow$ гайка; $J \leftarrow$ отгибная шайба; $J \leftarrow$ борт; $J \leftarrow$ вкладыш Черт. 20

"Чертеж 20"

Приложение 4 Рекомендуемое


1. Установка проемообразователей и вкладышей на поддоне Конструкция и размеры элементов крепления съемных проемообразователей и вкладышей приведены на <u>черт.21 - 23.</u>

Примеры применения фиксаторов приведены на черт.24 - 26.

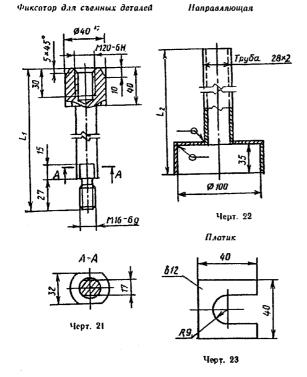


"Чертеж 21, 22, 23"

Примеры применения фиксаторов

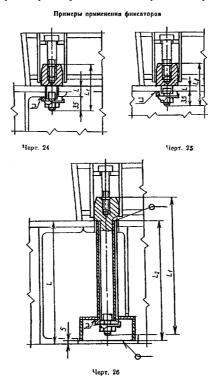

2. Крепление вкладышей к бортам фиксаторами

Конструкция и размеры фиксаторов для съемных вкладышей приведены на <u>черт.27</u> и в <u>табл.1</u>. Примеры установки фиксаторов проведены на <u>черт.28</u> и в <u>табл.2</u>.

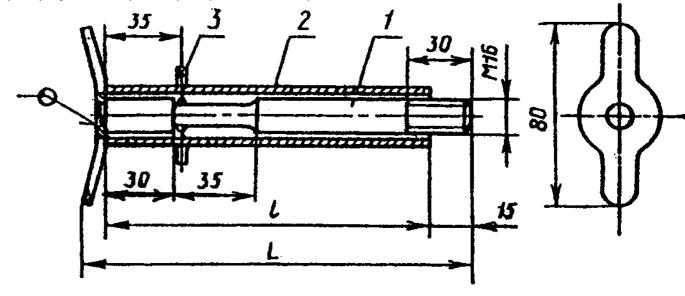

1 — фиксатор; 2 — труба; 3 — скоба

Черт. 27

"Чертеж 27"


Таблица 1

MM


L	185	205	225	245	265	285	305	325
1	150	170	190	210	230	250	270	290

Примеры установки фиксаторов

Примеры установки фиксаторов Для боргов без теплоизолящии

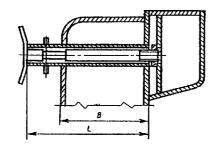

Для бортов с теплоизолящией

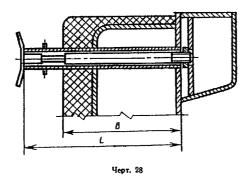

"Чертеж 28"

Таблица 2

MM


В	До 100	l .		1	I	Св. 185 до 205	1	
L	150	170	190	210	230	250	270	290

Приложение 5 Рекомендуемое

Установка щита проемообразователя

1. Установка щита проемообразователя на штырях без применения стягивающих устройств


1. Установка щита проемообразователя на штырях без применения стягивающих устройств

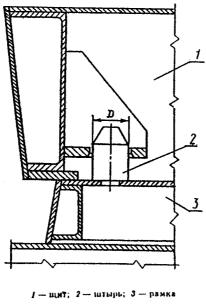

Черт. 29

"Чертеж 29"

2. Установка щита на штырях с креплением при помощи замка

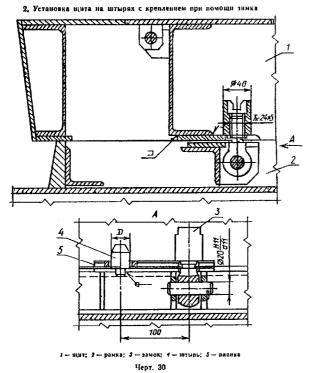

"Чертеж 30"